


적용마력	BF115DK1 BF135AK2 BF150AK2		
제목	실린더블럭에서 오일 누유		
증상	ACG부분 뒤 실린더블럭 위 오일 누유.		
원인	ACG부분뒤의 실린더블럭 위에 작은 실구멍이 생김. 이 실구멍은 엔진오일 라인을 통과함. 실린더블럭 다이 캐스팅(정밀 주조법)절차와 장비에서 원인을 발견했음. 열 균열으로 남아 있는 윤활제로 인해, 본을 뜬 후 주조하는 동안 윤활제는 점점 기체화되어 결국 실린더 블록에 실구멍이 생김.		
개선사항	공장에서 캐스팅 다이의 열 균열을 정비했음.		
부품 정보 및 기타정보	주요 원인 부품		
	부품번호 12000-ZY6-415ZA	부품명 CYLINDER BLOCK	
	생산 적용		
	적용날짜 2012/09/05 2012/10/15 2012/09/21	프레임번호 BBHJ-1100665(BF115DK1) BASJ-1400041(BF135AK2) BAPJ-1400114(BF150AK2)	
	개선 부품 정보		
	부품번호 12000-ZY6-415ZA	부품명 CYLINDER BLOCK	
	원인부품과 개선부품번호는 동일 함. (우측 프레임번호 이후 적용됨)		

참고사진

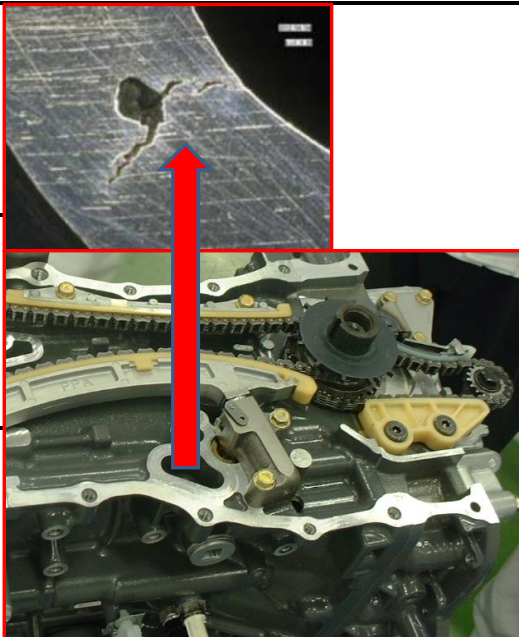