

적용마력	BF175AK1(BAJJ) BF200A6(BAEJ) BF225AK1(BAGJ,BAHJ)	
제목	O2센서(산소센서) 개선품 정보: 14mm 신형산소센서(35655-ZY3-C01)	
증상	O2센서 문제 발생 후 문제된 O2센서의 감지부분에서 크랙이 발견됨.	
원인	배기가스 배출부분에 직접적으로 O2센서의 감지부분이 노출되어 있어, 해수 및 염기 등의 오염물질에 의해 O2센서의 감지부분의 온도를 급격히 떨어뜨려 크랙 유발시킴. (산소센서는运行时 히터라인을 통해 600도까지 상승함. 뜨거운 표면에 순간적인 오염물질의 접촉은 크랙으로 이어짐)	
개선사항	O2센서의 감지부분이 노출되지 않도록 배기 매니폴드의 구조 변경 및 ECU 변경 (아래 그림 참조)	
부품 정보 및 기타정보	주요 원인 부품	
	부품번호 35655-ZY3-C01	부품명 SENSOR, OXYGEN
	프레임번호 영역	
	모델	프레임번호 범위
	BF175 BAJJ	1300097->1300202
	BF200 BAEJ	1600222->1600589
	BF225 BAGJ	1601114->1602588
	BF225 BAHJ	1600424->1600820
	개선 부품 정보	
	부품번호	부품명
	35655-ZY3-C01	SENSOR, OXYGEN
	34750-ZY3-CO4	ECU
	18120-ZY3-CO1ZA	Manifold comp

참고사진

