


적용마력	BF175AK2 (BAJJ) BF200AK2 (BAEJ) BF225AK2 (BAGJ,BAHJ) BF250A (BBJJ)																																		
제목	프로펠러 샤프트 파손																																		
증상	선박 운행중에 엔진이 추진력을 잃고 엔진 속도가 갑자기 레브 리미터(엔진의 최고속도를 규제하는 영역)에 도달. 프로펠러 샤프트가 결국 부러짐.																																		
원인	원인1. 프로펠러 샤프트 반경 부분의 비정상 연마로 엔진이 작동하는 동안 프로펠러 샤프트에 압박이 집중됨. 원인2. 매우 낮은 수면에서 사용 가능하도록 특별하게 제작된 텍사스 플랫 보트를 사용할 경우 증상이 나타남. 규칙적으로 짐을 나르는 동안 완전히 해수면으로 잠기지 않은 프로펠러로 인해 프로펠러 샤프트에 무리가 감.																																		
개선사항	프로펠러 축부 연마를 위한 연마 도구의 형태를 변경함.  원인1. 도면 수치는 2.0 mm 임. 원인2. 텍사스 플랫 보트 이미지 																																		
부품 정보 및 기타정보	주요 원인 부품	생산 적용																																	
	<table><thead><tr><th>부품번호</th><th>부품명</th></tr></thead><tbody><tr><td>41161-ZY3-A00</td><td>PROPELLER SHAFT(175~225)</td></tr><tr><td>41161-ZY3-B00</td><td>PROPELLER SHAFT(175~225)(C.R)</td></tr><tr><td>41161-ZX2-C00</td><td>PROPELLER SHAFT(250A)</td></tr><tr><td>41161-ZX2-E00</td><td>PROPELLER SHAFT(250A)(C.R)</td></tr></tbody></table> 개선 부품 정보 <table><thead><tr><th>부품번호</th><th>부품명</th></tr></thead><tbody><tr><td>41161-ZY3-A00</td><td>PROPELLER SHAFT(175~225)</td></tr><tr><td>41161-ZY3-B00</td><td>PROPELLER SHAFT(175~225)(C.R)</td></tr><tr><td>41161-ZX2-C00</td><td>PROPELLER SHAFT(250A)</td></tr><tr><td>41161-ZX2-E00</td><td>PROPELLER SHAFT(250A)(C.R)</td></tr></tbody></table> 원인부품과 개선부품번호는 동일 함. (우측 프레임번호 이후 적용됨)	부품번호	부품명	41161-ZY3-A00	PROPELLER SHAFT(175~225)	41161-ZY3-B00	PROPELLER SHAFT(175~225)(C.R)	41161-ZX2-C00	PROPELLER SHAFT(250A)	41161-ZX2-E00	PROPELLER SHAFT(250A)(C.R)	부품번호	부품명	41161-ZY3-A00	PROPELLER SHAFT(175~225)	41161-ZY3-B00	PROPELLER SHAFT(175~225)(C.R)	41161-ZX2-C00	PROPELLER SHAFT(250A)	41161-ZX2-E00	PROPELLER SHAFT(250A)(C.R)	<table><thead><tr><th>적용날짜</th><th>프레임번호</th></tr></thead><tbody><tr><td>2012/12/10</td><td>BAJJ-1400084 (BF175AK2)</td></tr><tr><td>2012/12/10</td><td>BAEJ-1700187 (BF200AK2)</td></tr><tr><td>2012/12/10</td><td>BAGJ-1700650 (BF225AK2)</td></tr><tr><td>2012/12/10</td><td>BAHJ-1700261 (BF225AK2)</td></tr><tr><td>2012/12/11</td><td>BBJJ-1001612 (BF250A)</td></tr><tr><td>2012/12/11</td><td>BBJJ-8000465 (BF250A)</td></tr></tbody></table> *주의: 선외기를 임의로 변경하여 발생한 증상일 경우 워런티 적용 불가.	적용날짜	프레임번호	2012/12/10	BAJJ-1400084 (BF175AK2)	2012/12/10	BAEJ-1700187 (BF200AK2)	2012/12/10	BAGJ-1700650 (BF225AK2)	2012/12/10	BAHJ-1700261 (BF225AK2)	2012/12/11	BBJJ-1001612 (BF250A)	2012/12/11
부품번호	부품명																																		
41161-ZY3-A00	PROPELLER SHAFT(175~225)																																		
41161-ZY3-B00	PROPELLER SHAFT(175~225)(C.R)																																		
41161-ZX2-C00	PROPELLER SHAFT(250A)																																		
41161-ZX2-E00	PROPELLER SHAFT(250A)(C.R)																																		
부품번호	부품명																																		
41161-ZY3-A00	PROPELLER SHAFT(175~225)																																		
41161-ZY3-B00	PROPELLER SHAFT(175~225)(C.R)																																		
41161-ZX2-C00	PROPELLER SHAFT(250A)																																		
41161-ZX2-E00	PROPELLER SHAFT(250A)(C.R)																																		
적용날짜	프레임번호																																		
2012/12/10	BAJJ-1400084 (BF175AK2)																																		
2012/12/10	BAEJ-1700187 (BF200AK2)																																		
2012/12/10	BAGJ-1700650 (BF225AK2)																																		
2012/12/10	BAHJ-1700261 (BF225AK2)																																		
2012/12/11	BBJJ-1001612 (BF250A)																																		
2012/12/11	BBJJ-8000465 (BF250A)																																		

참고사진

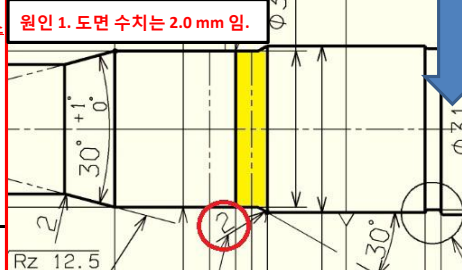