
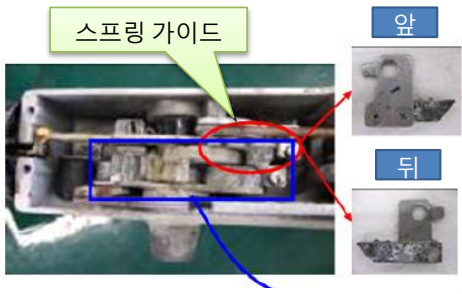


적용마력	BF25D~BF90DK0	
제목	틸러 핸들 부식	
증상	1) 엔진 시동이 걸리지 않음 2) 스타트모터 작동 않음 3) 기어가 들어가지 않음 4) RPM 조절이 안됨	 스프링 가이드 앞 뒤
원인	틸러핸들에 물이 침투하여 쉬프트 관련 부품의 부식	
개선 사항	1) 핸들 하우징에 물이 침투 방지 2) 전식 방지	 SHIFT GEAR 정상 부식
부품 정보 및 기타 정보	주요 원인 부품	
	부품번호	부품명
	53118-ZW4	
	개선 부품 정보	
부품 정보 및 기타 정보	부품번호	부품명
	06531-000-00000	스티어링 핸들 키트
	06532-000-00000	
	06533-000-00000	
개선품 적용 엔진		개선품 적용 엔진
적용 날짜		프레임 번호
2007-12-14		BATJ-1003939
		BATJ-1301025
		BAUJ-1009413
		BAUJ-1301216
		BAYL-3404527
		BAYS-3406844
		BAYS-3702648
		BAZL-3409662
		BAZS-3412273
		BAZS-3706292
		BAZT-3400561
		BBAJ-1003434
		BBCJ-1008671

◆참고 사진

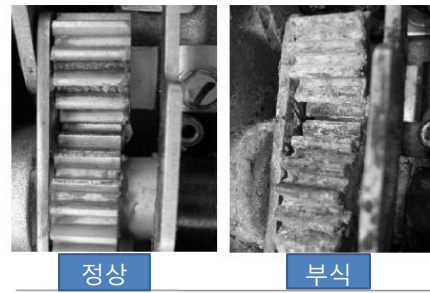