


적용 마력	BF75D BF90D			
제목	75D, 90D 써머스텟 커버 냉각수 누수			
증상	1) 써머스텟 커버에서 냉각수 누유 2) 퓨즈 끊어짐 3) 스타트모터 작동불능 4) 연료모터 작동불능		 Thermostat cover Fuse box Starter motor	
원인	플라스틱 재질의 써머스텟 커버의 변형으로 인해서 냉각수 유출			
개선 사항	알루미늄 커버로 변경			
부품 정보 및 기타 정보	주요 원인 부품		생산 적용	
	부품번호	부품명	적용날짜	프레임번호
	19315-ZW9-000	COVER, THERMOSTAT	2009-02-19	BBAJ-1004786 BF75D
			2009-02-18	BBCJ-1014079 BF90D
	개선 부품 정보			
	부품번호	부품명		
	19315-ZY9-000	COVER, THERMOSTAT		

◆ 참고 사진

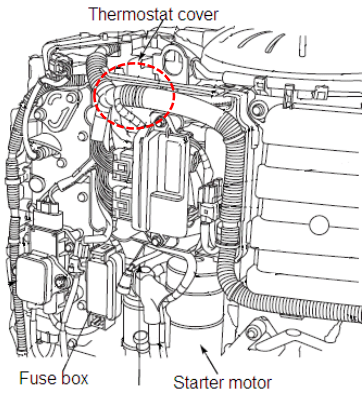